

手持式 激光测径仪 说明书

宁波北仑区科诚仪器有限公司

地址: 宁波市北仑区明州路长江国际	邮编: 315803
电话: 0574-86825071	传真: 0574-56877217
手机: 15372600071	QQ: 503758071
网址: http://www.nbkcyq.com	邮箱: nbkcyq@163.com



第一册



一、 概 述

LDM-01HA、LDM-01HB、LDM-02HA、LDM-02HB 手持式激光测径仪采 用激光扫描方式,精度高,体积小,是一款真正适合于便携、移动的直径测量仪 器。可广泛用于线缆、漆包线、光纤、微拉丝、机加工等行业。

二、 性能指标及功能特点

性能指标:

1、测量参数

型 号	量 程	精 度	重复性误差	分辨力
LDM-01HA	0.05000~1mm	±0.5µm	±0.2µm	0.00001mm
LDM-01HB	0.0500~1mm	$\pm 1 \mu m$	±0.5µm	0.0001mm
LDM-02HA	0.05000~2.5mm	±0.5µm	±0.2µm	0.00001mm
LDM-02HB	0.0500~2.5mm	$\pm 1 \mu m$	±0.5µm	0.0001mm

2、扫描速度

1800次/秒

3、 电池

2AH锂电池,可以连续工作8小时

4、数据处理器和数据保存

采用高性能DSP处理器,可以进行高速和高精度运算;采用大容量FLASH存储器, 方便数据记录。

5、通讯接口

RS232通讯接口,可将存储的测量记录传输到计算机。

6、体积: 80mm×30mm×220mm。



功能特点

- 1、连续测量、数据保持、数据存储
 连续测量可以观察移动被测物,数据保持便于记录,数据存储可以按机位、线位、
 时间进行数据存储。
- 数据参数设置
 数据参数可以设置被测物的名义值、公差;超差报警提示;被测机位、线位、工 艺标准设置等。
- 3、系统参数设置

系统参数可以设置计量单位,公制或英制;设置系统时间;机器校准。

4、记录删除

用于删除机器中存储的数据记录,建议尽量少使用这个功能

三、机器结构介绍

1、外观结构介绍





2、功能键介绍





3、显示和指示说明

显示区:

电池电量指示

日期时间

数据保持符号

超差报警显示

测量值显示

测量目标的编号(机位和线位)

四、操作说明

1、开机进入测量主界面

-	09: 15	5 1	
0	. 118	00 mm	
机位	: 01	线位:01	

按**测量**键,切换数据测量和数据保持状态,有H符号表示处于数据保持状态,没有H符号表示处于正常测量状态。

4	09 :	15	Н	t
0.	11	.800) m i	M
机位:	• 01		线位:	: 01

按**系统参数**键,进入系统设置状态,按**上下**方向键选择设置项,按**确认**键进入设置状态;按**退出**键回到测量主界面。







按确认进入设置状态。

公制: μm	\checkmark
英制: mil	

选中后,按确认键设置。按退出键返回到上级菜单。



3、时间设置,选中时间设置项。





按确认进入设置状态。

年:05	月:9 日:10
时: 08	分:08 秒:00

时间设置完成后,按确认键设置。按退出键返回到上级菜单。



(1) LDM-01H 机器校准方法

按确认键进入机器校准过程,首先把 0.2mm的标定棒放入测量区,开始 0.2mm 校准



机器校准: 0.2mm	
0.20023	mm
机位 : XX	线位: XX

等数据稳定后,按确认键结束 0.2mm的校准,再把 0.8mm的标定棒放入测量区开始

0.8mm 校准



等数据稳定后,再按确认键,完成机器校准过程。

(2) LDM-02H 机器校准方法

按确认键进入机器校准过程,首先把 0.6mm的标定棒放入测量区,开始 0.6mm 校准





等数据稳定后, 按**确认键**结束 0.6mm 的校准, 再把 1.8mm 的标定棒放入测量区开始 1.8mm 校准



等数据稳定后,再按确认键,完成机器校准过程。

5、记录删除操作

按确认键记录删除操作,开始记录删除,删除完成后返回上层菜单。

6、数据参数设置

按数据参数键进入数据设置菜单,数据参数设置有两种方式,按线位设置和按机位 设置。按线位设置,可以每根线分别设置参数。按机位设置,每个机位分别设置参数,每 个机位上所有线位的参数都一样。通过按上、下箭头键选择设置方式,按确认键,进入参 数设置。按退出键,退出设置菜单。其中机位可以保存 10 个,每个机位可以对应 10 个线 位,两个组合可以对 100 根线进行编号。





(1)按线位设置进行参数设置:

机位: 01	线位: 01
设定径值: 0.	5000
上偏差:.000	下偏差:.000

按**位选**键选择需要修改的位,

机位: 01	线位:01
设定径值:0	.5000
上偏差: .000	下偏差:.000

按上、下箭头键修改选中的位,

机位: 01	线位: 01
设定径值: 0.6	000
偏差上限:.000	偏差下限:.000

数据修改结束后,再按**确认**键,确认退出数据设置状态。 (2)按机位设置进行参数设置:

机位: 01	线位: 01
设定径值:0.	5000
上偏差:.000	下偏差:.000



按**位选**键选择需要修改的位,



按上、下箭头键修改选中的位,



数据修改结束后,再按确认键,确认退出数据设置状态。